


Sunlux XL-2002 Windows frissítés utáni kompatibilitási probléma megoldása


Egyes számítógépeken a Windows frissítése után (pl. Winver: 1903) a SUNLUX XL-2002 vonalkód olvasó nem működhet megfelelően. Ez a Windows által automatikusan frissített illesztőprogram miatt van.

A megfelelő működéshez a Windows Eszközkezelőben vissza kell állítani az illesztőprogramot az előző verzióra.


1. Nyissa meg az Eszközkezelőt és válassza ki: BETTER_USB_HS

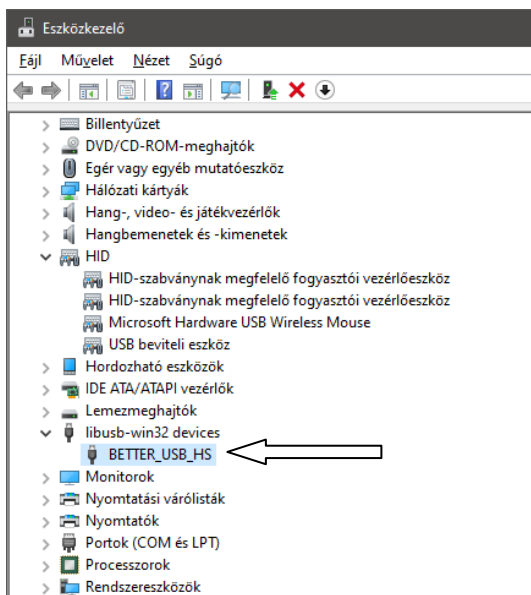

2. Ezt megnyitva az Illesztőprogram fülön válassza ki a „Visszaállítás az előző illesztőprogramra” lehetőséget

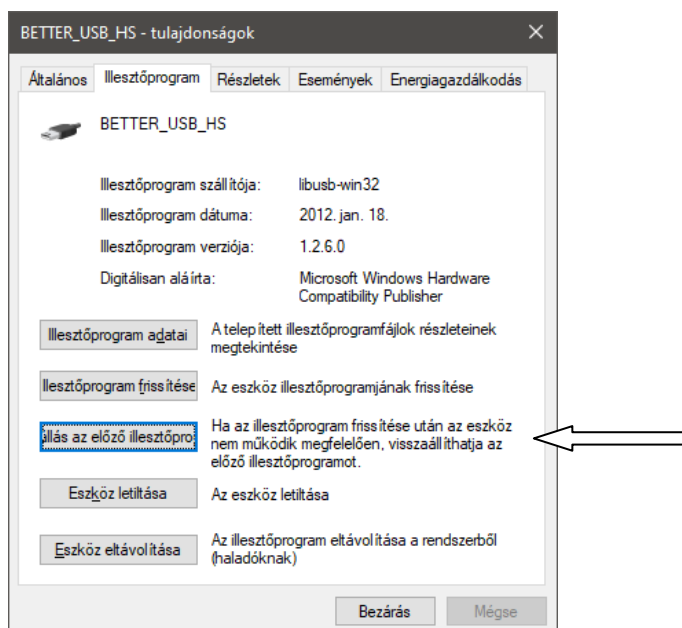

3. Válassza ki az első lehetőséget, és kattintson az Igen-re.

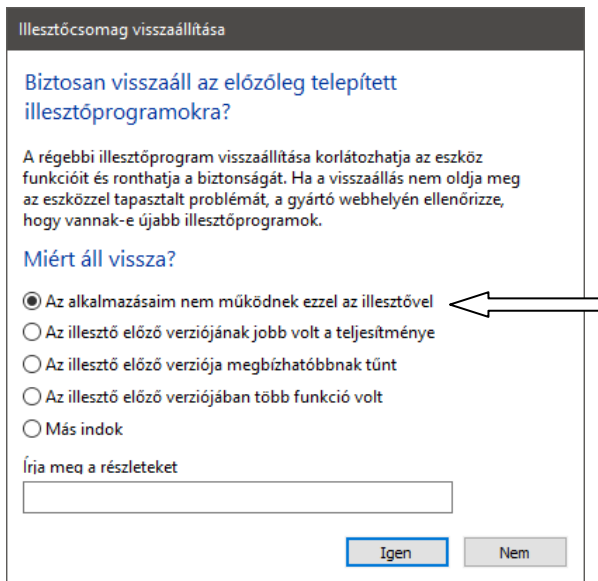

4. Kérjük a számítógépből húzza ki és dugja vissza az olvasó USB kábelét. Az olvasó használatra kész.

